## MISURE SULLA FERRITE

By iw2fnd Lucio

## Formule di reverse engineering

Per ricavare i parametri di permeabilità da una ferrite è necessario reperire i dati dimensionali della ferrite. In particolare l'area attraversata dal flusso magnetico  $A_e$  e la lunghezza del percorso magnetico nella ferrite  $I_e$ . I due valori sono reperibili nei datasheet delle ferriti reperibili sui siti dei costruttori; per esempio <a href="https://state-rite.com/">https://state-rite.com/</a> o <a href="https://state-rite.com/">https://state-rite.com/</a>.

In alternativa si possono ricavare col calibro ma il risultato è solo approssimato perché, per esempio, in un toroide il flusso non si distribuisce omogeneamente su tutta l'area e quindi l'area percorsa dal flusso è diversa da quella fisica misurata col calibro. Così anche per il percorso l<sub>e</sub>. Certo che in mancanza di dati certi va bene anche la misura col calibro.

Trovati  $A_e$  in [cm<sup>2</sup>] ed  $I_e$  in [cm] dobbiamo misurare col VNA l'impedenza serie di una spira avvolta attorno alla nostra ferrite in termini di resistenza  $R_1$  e di reattanza  $X_1$  alla frequenza d'interesse f.

Noti:  $A_e$  in  $[cm^2]$ ,  $I_e$  in [cm],  $R_1[\Omega]$ ,  $X_1[\Omega]$ ,  $I_0[\Omega]$ ,  $I_$ 

$$\mu' = \frac{l_e 10^6}{8\pi^2 f A_e N^2} X_S$$
$$\mu'' = \frac{l_e 10^6}{8\pi^2 f A_e N^2} R_S$$

Da queste sopra si ricava la permeabilità e il fattore d'induttanza A<sub>1</sub>:

$$\mu = \sqrt{\mu'^2 + \mu''^2}$$
 $A_L = 4\pi\mu \frac{A_e}{l_\rho} \, \text{nH/sp}_2.$ 

Le formule, prese da <a href="https://ia803405.us.archive.org/1/items/SNELLING">https://ia803405.us.archive.org/1/items/SNELLING</a> SOFT-FERRITES 1969/SNELLING SOFT-FERRITES 1969.pdf , sono complesse ma ve le riassumo in un comodo foglio di Excel.

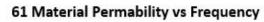


Immagine presa dal sito Fair-Rite

